

Servicebericht

FOEO/19.05.2019

Viessmann Deutschland GmbH - Viessmannstr. 1 35107 Allendorf (Eder)

Auftrag:	000200520265	Ständig Anlagenausfall			
Planergruppe:	TDE / 0598	Service TD DE			
Equipment:	30199213	Grundg. Vitofladers 333-F J3SA 18kW			
Herstellernummer:	7560860501157100				
Objektadresse	Auftraggeber	Rechnungsempfänger			
Pilz Thomas-Müntzer-Weg 4 09356 St. Egidien DE	Maßalsky GmbH Güterbahnhofstr. 30 08371 Glauchau				
Tel.: 037204/85999	Tel.: 03763/778430 Email: kundendienst@massalsky.de				
Ansprechpartner:					
Vorgang	Startdatum	Enddatum	Leistung		
0010 Servicezeit Techniker DE	16.05.2019	16.05.2019	3 05 H		
Material	Bezeichnung	Menge	EH	Werk/Lg.ort	Termin
7840806	Deckel Mischeinrichtung	0012	1	ST 0598 / 2904	16.05.2019
7839971	Zündelektrodenblock	0013	1	ST 0598 / 2904	16.05.2019
7855088	Dralleinrichtung 15/22kW	0016	1	ST 0598 / 2904	16.05.2019
7839481	Düse 0,32 Gph 80° H V	0024	1	ST 0598 / 2904	16.05.2019
7836723	Flammrohr 1,0 BC3 18/27kW	0015	1	ST 0598 / 2904	16.05.2019
7858539	Spule T85 plus	0007	1	ST 0598 / 2904	16.05.2019
7862461	Codierstecker 24E2:0102		1	ST 0598 / 2904	16.05.2019
7028333	Pauschale Kleinteile und Entsorgung		1	ST /	16.05.2019
7028339	Messkofferpauschale Abgas/Solar/Wasser		1	ST /	16.05.2019
Fehlerpositionen:					
Ölbrenner - Flammrohr					
Mechanische Fehler - Sonstige mech.Fehler					
Durchführung:					
Bauteil ersetzt					
Beanstandung: tägliche Brennerstörungen F3 - Flammvortauschung					
Ursache: - Brenner verrußt, Masseschluss an den Zündelektroden					
- Flammrohr und Deckel Mischeinrichtung verformt					
- Öldüse verschmutzt					
Maßnahmen: Anlage, Regelung, Brenner, Översorgung, Abgassystem, Kondensatablauf und Einstellungen wurden überprüft.					
Der Kessel wurde gründlich gereinigt, defekte Teile ersetzt und der Brenner gemäß Checklistenvorgaben einreguliert.					
Der Anlagenbetreiber Hr. Pilz und der Heizungsbauer Hr. Müller wurden vor Ort informiert					